




ARCIDIOCESI DI LECCE

SOPRINTENDENZA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI LECCE BRINDISI E TARANTO

PROGETTO ESECUTIVO
LECCE. BASILICA DI SANTA CROCE
RECUPERO E VALORIZZAZIONE
IMPORTO : Euro 2.000.000,00

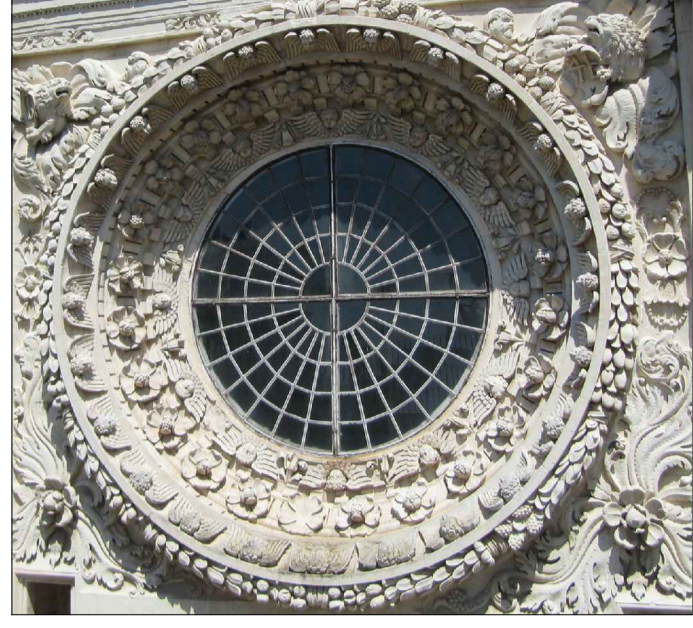

TAV.12 - INTERVENTI : pianta coperture

scala 1:100

SBEAP - Ufficio Tecnico

Il Progettista
(Arch. Giovanna Cacudi)

Collaborazione alla progettazione
Assistente tecnico (Geom. Gianluca Latino)

Il Direttore scientifico cat. OS2
(Dott. Antonia Di Marzo)

Collaborazione alla direzione scientifica
Funzionario diagnosta (Francesca Vescera)

Arcidiocesi di Lecce - Ufficio Beni Culturali

Il Coordinatore per la sicurezza
in fase di progettazione
(Geom. Francesco Moretto)

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Arch. Giuseppe Fiorillo)

INDICAZIONE DEGLI INTERVENTI

5

Art. 15-E.P.

Rimozione di manti impermeabili e guaine bituminose invecchiate e cristallizzate, posti in opera a qualsiasi altezza su superfici orizzontali verticali e inclinate, compresa la rimozione di risvolti, da eseguirsi a mano e con l'ausilio di utensili idonei quale cannello a gas, senza danneggiare il lastricato solare sottostante. Incluso la cernita e l'accatastamento dei materiali rimossi nell'abito del cantiere, il tiro in basso, e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

6

E.011.043
E.P.

Revisione di pavimentazione solare in lastre di pietra leccese, comprendente la verifica e stato di conservazione dei giunti previa spazzolatura della superficie d'intervento, successiva scarifica e stollatura dei giunti ammalorati con boiacca cementizia ed inerti di sabbia; piccole sostituzioni di lastre danneggiate o lesionate e quant'altro necessario per dare il lavoro ultimato a perfetta regola d'arte.

6a


E.011.039
E.P.

Arrotondamento di angoli del lastricato solare a piè dei muri delle terrazze (ingarzi di muri d'attico), dell'altezza di cm 4-6, eseguito con malta cementizia, perfettamente liscio e raccordato con le murature, compreso l'eventuale scrostamento dell'intonaco esistente fessurato e/o staccato.

7

Art. 16-E.P.

Revisione e restauro di infissi in legno esistenti, comunque costituiti comprendenti le seguenti fasi: - smontaggio e discesa dell'infisso;
- revisione di tutte le parti portanti dell'infisso;
- sostituzione degli elementi mancanti o rotti con parti identiche a quelle esistenti sia per essenza che per forma, colore, decorazione;
- fermatura, incollaggio, chiodatura delle parti decorative con modanature e sagomate da conservare in opera;
- revisione di tutti i sistemi di movimento di apertura e chiusura, con sostituzione delle parti meccaniche deteriorate o mancanti o l'insierimento di nuove;
- bruciatura, raschiatura della vecchia vernice e cartavetratura;
- disinfestazione di tutte le parti lignee dagli insetti xilofagi e dall'attacco biologico in genere (muffe, funghi, ecc.);
- consolidamento della struttura lignea mediante impregnazioni successive di prodotto tipo PARALOID B72 in adeguato solvente;
- risanamento delle superfici fessurate;
- stuccatura e microstuccatura di lacune e fessure con acetato di polivinile e segatura di legno setacciata;
- successiva verniciatura data a due mani nel colore indicato dalla D.L. con vernici adatte previa una passata di fondo al minio;
- ricollocamento in opera nell'originale posizione;
- verifica finale della perfetta funzionalità.

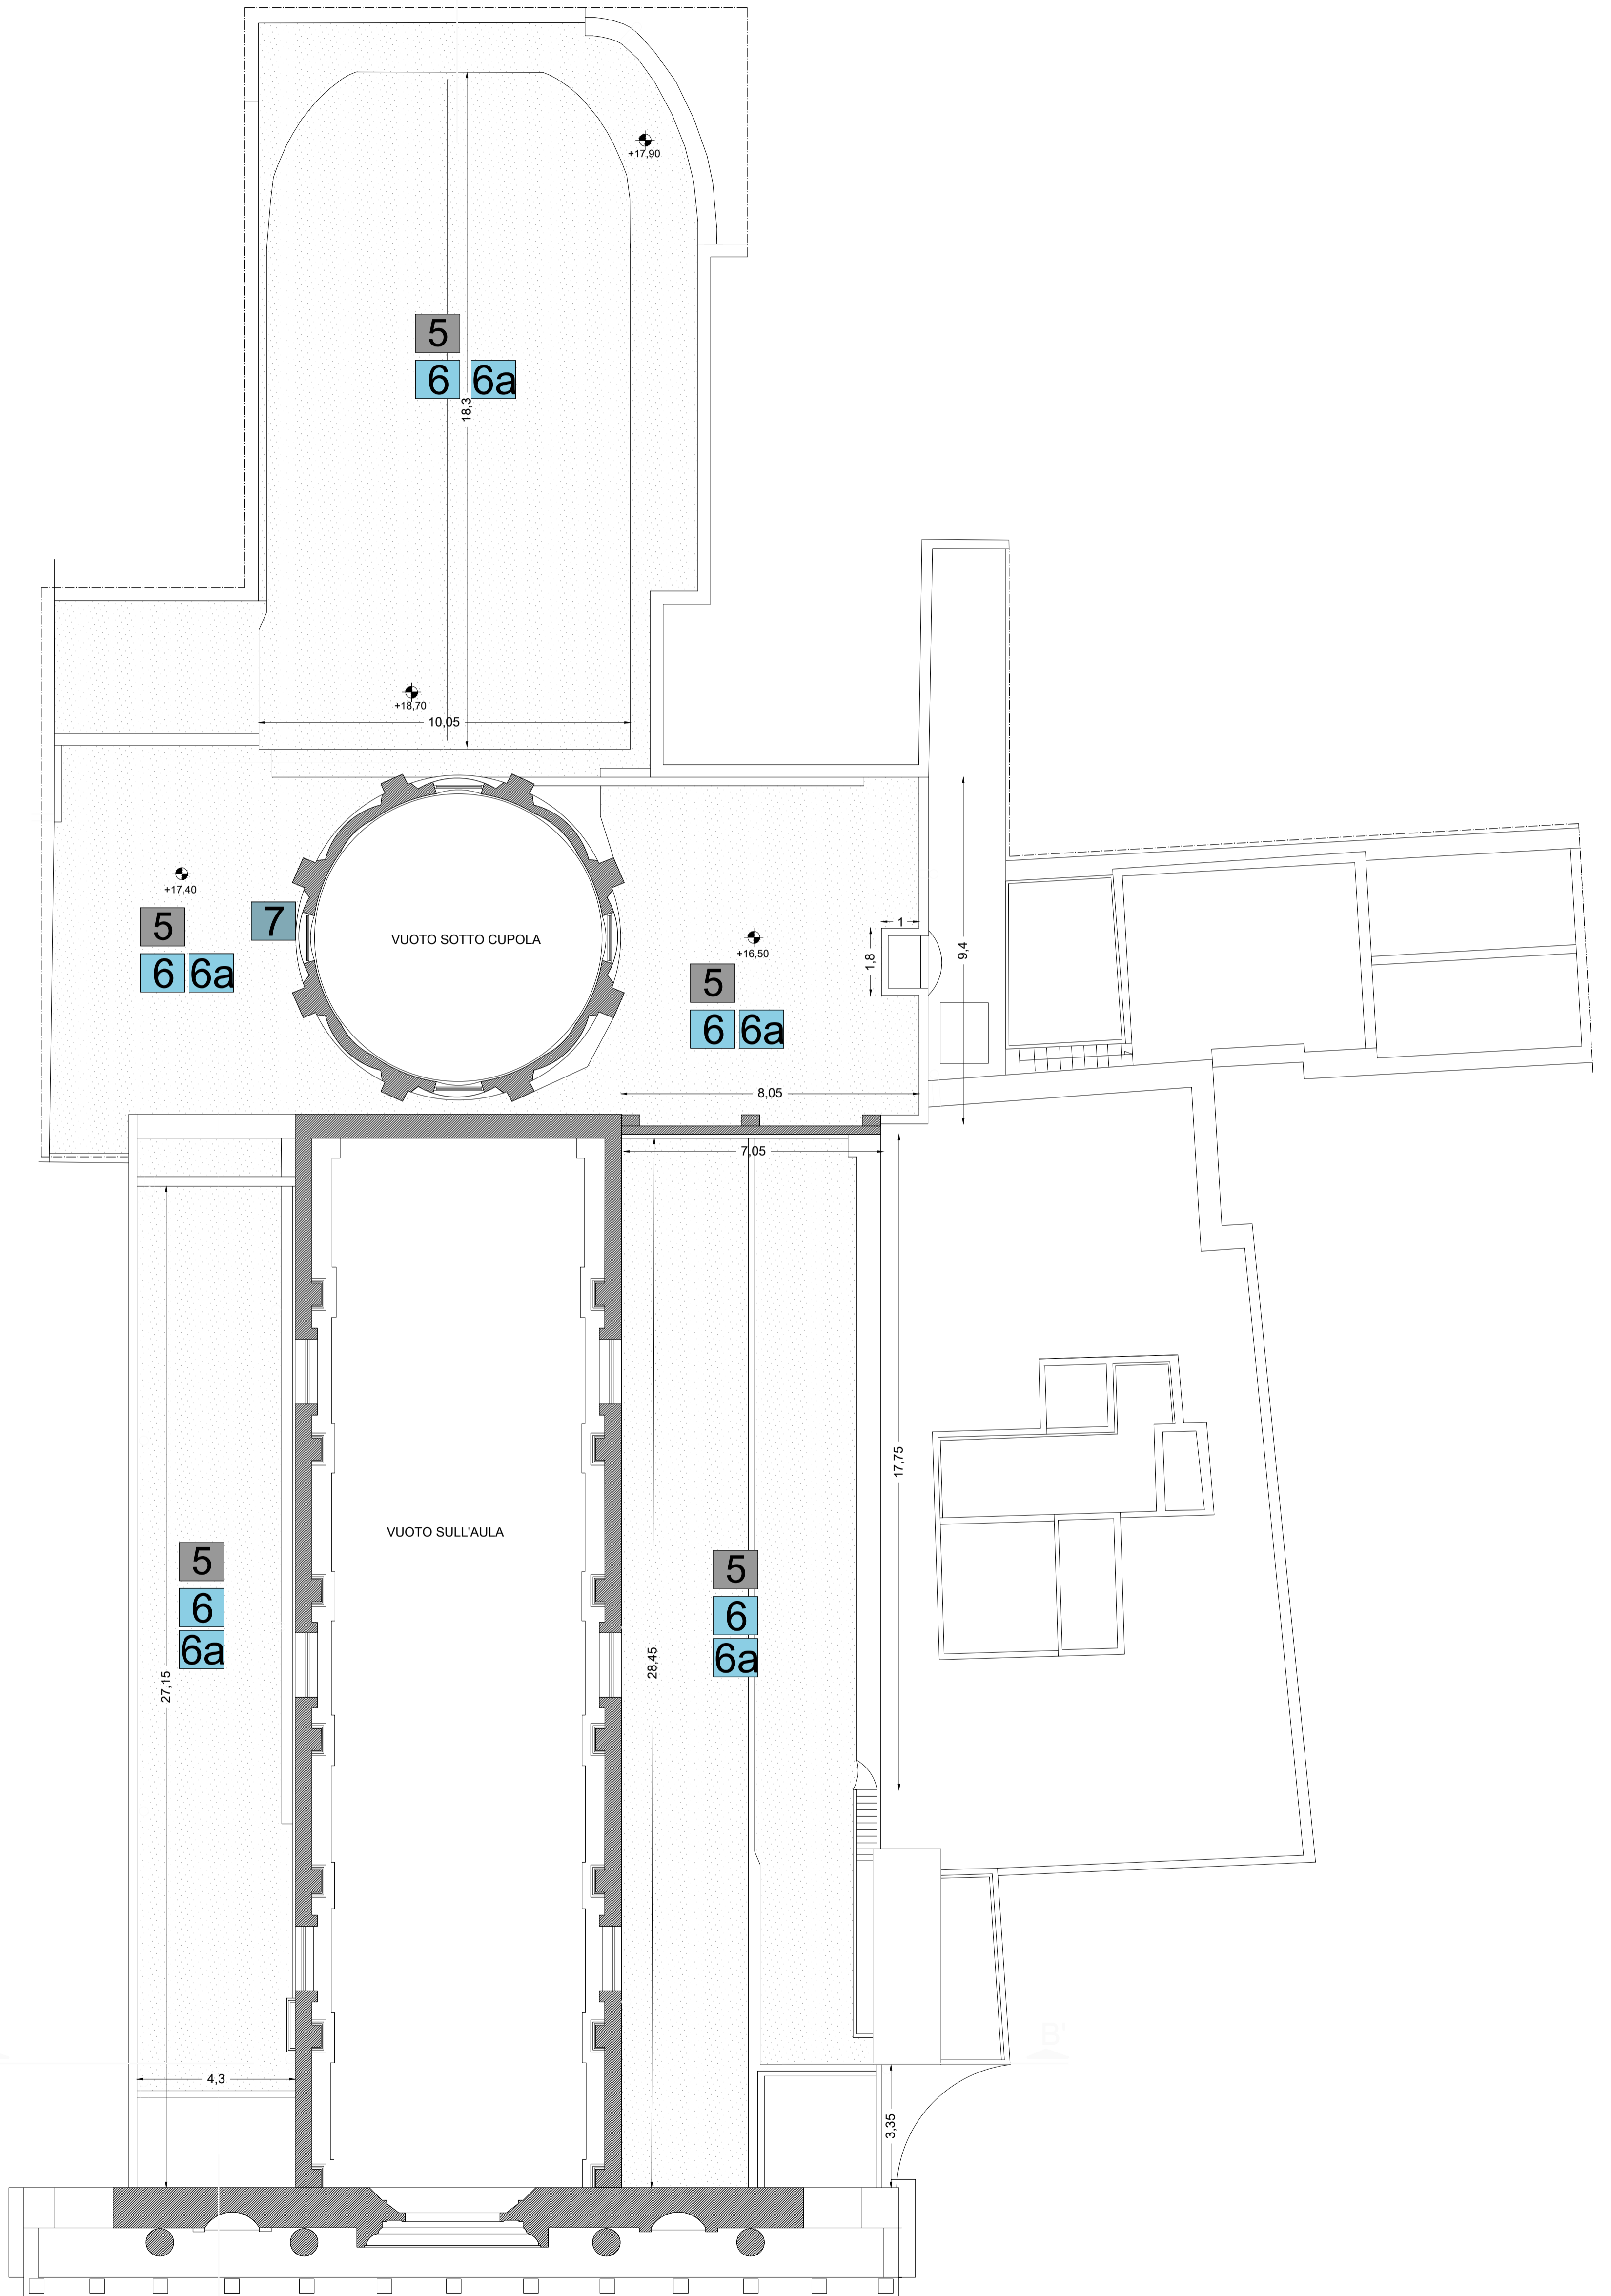

PIANTA A QUOTA + 15,00m - 1:100